

# 钢中主要缺陷的超声波探伤判定方法(三)

牛俊民

## 第三章 缩孔与缩孔残余的超声波探伤

锻件通用技术条件中规定，缩孔残余与裂纹、白点一样，都属于不允许缺陷，因而用超声波探伤方法来确定缩孔与缩孔残余有很重要的现实意义。本章从分析缺陷的出现规律和低倍特征入手，介绍了缩孔与缩孔残余的波形特征，列举了实际探伤的例子，并提出了根据超声波探伤波形划分锻件中缩孔残余级别的设想。

### 第一节 缩孔、缩孔残余的分布及特征

#### 一、缩孔、缩孔残余的产生及分布

##### 1. 缩孔的产生

锻件及铸锭中缩孔的产生过程是这样的，当液态钢水倒入型腔或锭模不后，随着温度的降低便产生体积收缩，钢的总体收缩包括液态收缩、凝固收缩和固态收缩三部分。由于液态收缩和凝固收缩得不到补充，在钢液最后凝固的部位形成的空洞叫做缩孔。深入钢锭内部与缩孔不相通的孔洞叫二次缩孔。

在铸件中，缩孔一般出现在热节处或冒口下方，即钢液最后凝固并补缩不良的地方。在沸腾钢锭中，钢锭在凝固过程中的收缩，很大程度被分散的、有规律分布的一氧化碳气泡所填充，因此一般没有缩孔。对于合金钢或大型锻件，大都用镇静钢，它的锭型是上大下小，其目的是让钢液自下而上顺序凝固，因此镇静钢锭的缩孔都出现在钢锭的上部——冒口端。

##### 2. 缩孔残余的产生及出现规律

前已述及，钢在凝固过程中的收缩是不可避免的，因而在镇静钢锭中出现缩孔同样也不可避免。在生产中人们尽量争取让缩孔只出现在冒口端很浅的深度内，以便切冒口时把它去掉。尽管人们作了很大的努力，例如，设计合理的锭型，安放保温帽等措施，在实际生产检验中仍然常常碰到缩孔残余缺陷。

锻件中的缩孔残余一般常由以下两种原因引起：一种是铸锭中的缩孔虽不太深，但由于锻件成材率高，锻件中尚有一部分缩孔没有切除干净而残留在工件内部。对于钢锭的利用率，根据零件的重要性有不同的规定，资料[3—1]给出了不同锻件的钢锭利用率，其中利用率最高为74%，最低为45%。如果随意提高钢锭利用率，则锻件质量就难以保证，以致于产生缩孔残余缺陷。另一种情况是，锻件虽然按照规定比例切除冒口，但是因工艺不当，钢锭中的缩孔过深或产生了二次缩孔，从而形成了锻件的缩孔残余。

缩孔残余在锻件中的分布与锻件在钢锭上的截取位置有关。在一锭一件的锻件中，缩孔残余一般出现在冒口端一定深度内，其深度也不相同，浅者有几十毫米，深者可达几百毫米或更长。在一锭多件的锻件中，缩孔残余多数产生在冒口端的锻件上，其深度相对较大，有

的甚至贯穿整个工件。

缩孔残余通常出现在锻件的一个端头；锻件中缩孔出现在丁字形热节处时，常常是各方向相等的空洞；当它产生在窄长工件中心轴线处时，缩孔往往是沿轴线方向的断续或连续的孔洞；铸锭中的缩孔通常是冒口端盆腔式空洞，有的则表现为纵向有一定长度的管形孔腔，因而有人也称作缩管。

缩孔的内壁凸凹不平，由于最后凝固的钢液在孔腔内可以自由生长，因而这儿的树枝晶特别发达。缩孔又是钢液最后凝固的地方，这里常伴随有夹渣、低熔点的杂质，疏松和晶粒粗大。

缩孔宏观尺寸较大，一般不用低倍腐蚀就可以看到。

缩孔残余在横向酸浸低倍试片上的特征是：它是出现在心部附近的、变形过的孔洞或裂纹，它的周围伴随着夹渣、夹杂物和疏松缺陷。缩孔残余的形状与锻造条件有关，当锻比较小时，缩孔残余可以是圆形孔洞或不规则的空隙；当锻比较大时，缩孔残余则变成十字形、鸡爪形、人字形或一字形裂纹状（图3-1）。

缩孔残余的纵向断口特征表现为心部宽度不等的条带。因经纵向延伸，断口上常出现类似木纹状断口的特征，有时则因缩孔中有夹渣或夹杂物，断口上呈现绿色或灰色。经变形过的缩孔残余已很难看到树枝状晶的形态。

缩孔残余虽属不允许缺陷，在实际生产中也不是一律报废。例如，粗车探伤时发现的纵向长度较浅的缩孔残余，经调正后可以避开缺陷仍不影响零件的加工；对于级别较轻的缩孔残余，如果用于承受扭转或弯曲的零件上，征得有关技术部门的同意，也可以在心部掏孔把缺陷全部加工掉，这样做也不会对使用寿命带来多大的影响。

## 第二节 缩孔、缩孔残余的波形特征

### 一、缩孔、缩孔残余的声学反射特征

缩孔的内壁凸凹不平，有着发达的树枝状晶，即便是宏观上看去较平坦的内壁，在扫描电子显微镜下也高低不平，存在有大量乳头状枝晶末梢，或叫自由表面（图3-2）。缩孔的这一特征使声波在此处的散射增多，反射回的声能相对减少，其反射声压比相同直径的平底孔反射声压小得多。

缩孔残余则经锻轧等变形，表面变得较为平整，且具有一定的方向性，它的声压反射特征接近于裂纹，特别是当锻轧比较大时，缩孔残余与轴心内裂纹已难于区分。关于裂纹的声压反射特征，我们将在第四章中详细讨论。

### 二、缩孔、缩孔残余的波形特征

缩孔与缩孔残余的波形特征与它的分布规律和低倍特点相联系。

缩孔、缩孔残余的波形特征之一是，伤波呈束状，波底宽大，主伤波附近伴有许多小伤波。这一波形特征主要是由于缩孔内壁凸凹不平，虽然声波在介面上的散射严重，但在同一波阵面上的反射体仍能形成较强的反射讯号。因此伤波脉冲强烈，主伤波1—2个。又因缩孔周围常伴有夹渣、夹杂物和不同波阵面反射回波的时间不同，在主伤波周围形成了许多小伤波，同时造成了波峰分枝的特征。缩孔的探伤波形周围各方向都基本类似，锻件中的缩孔残余有的则因锻造时缩孔被打扁而出现明显的方向性，即圆周各方向的反射波幅不完全相同。

缩孔及缩孔残余的第二个波形特征是，缺陷对底波及底波反射次数影响严重。缩孔表面

大量的树枝状晶和凸凹不平的表面，造成大量声波被漫反射，这是引起底波衰减的因素之一；引起底波衰减的原因之二是缩孔及缩孔残余的空隙中一般存有气体，其声压透过率几乎为零。又加缩孔及缩孔残余大都位于轴心附近，这就使超声波束难以射到底面，因而对底波影响较大，轻者出现3—4次底波，重则一次底波或无底波。

缩孔残余的第三个波形特征是，缺陷波出现在始波与底波的中间位置或稍微偏前，有时会在底波前出现缺陷的二次回波（如图3-3所示）。由于轴类锻件中缩孔残余的反射脉冲较强，又加出现在中心附近，因而容易误判为第一次底波。区分是缩孔残余伤波还是第一次底波的方法是，底波的波形清晰，波的前后都无杂波，而缩孔残余的伤波则与此相反；另一个方法是用深度定位法来确定，底波出现在与直径相对应的深度上，缩孔残余伤波则出现在与半径相对应的深度上。

缩孔残余的第四个波形特征是，缺陷波具有连续特性。轴心部位也常常出现夹杂物，但在直探头纵向移动探伤时，夹杂物（或夹渣）的缺陷波一般不连续，常常出现波形切换；而缩孔残余的反射脉冲则纵向延伸一定长度，除二次缩孔以外，往往延伸至轴的端头。缩孔残余因被打扁圆周各处反射幅度不尽相同，打扁的方向与钢锭初锻方向或压下量较大的方向有关。

### 第三节 缩孔与缩孔残余探伤实例

#### 例一、铸钢80CrMo轧辊的超声波探伤

##### 1. 概况

名称：皮尔格轧辊 材质：ZG80CrMo轧辊尺寸及缺陷位置见图3-4 表面光洁度： $\nabla_5$ ，热处理状态：正火 CTS-4B型仪器 2.5MC $\phi$ 20直探头 灵敏度：CS-I型试块200mm深 $\Phi$ 2孔反射波高80%。

##### 2. 探伤情况

用2.5MC直探头圆周探伤，水口端底波多次反射8次以上，三角回波清晰可见，无缺陷波（图3-5-1）；冒口端离端头A150mm内一段无底波只有中心部位的束状缺陷波；150mm至350mm段有一次底波伴有缺陷波，多次反射底波有3次（图3-5-2）。图3-5中的a, b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>和b<sub>3</sub>分别是探头在a与b位置上的波形，其中b<sub>3</sub>是提高灵敏度后的波形，图中一次底波在闸门前沿位置。

1.25MC探伤情况与2.5MC基本相同，底波反射次数稍有增多。

1.25MC, 30°斜探头探伤，灵敏度在CSK-II试块上调节深120mm处 $\phi$ 1孔反射波高为80%，无论是纵向放置探头还是圆周方向放置探头，都很难发现伤波。

#### 例二、40Cr轴二次缩孔的探伤

##### 1. 概况

名称：轴 材质：40Cr毛坯：圆钢 $\phi$ 170mm 探伤时光洁度： $\nabla_5$  锻件尺寸及缺陷位置见图3-6 探伤仪：CTS-8A CTS-4B 探头：2.5MC $\phi$ 20直探头 灵敏度：在CS-I型标准试块 $\Phi$ 2/150— $\phi$ 60×175mm $\Phi$ 2孔反射波高调80%。

##### 2. 探伤波形

在 $\phi$ 120mm段探伤，多次反射良好，底波10次以上（图3-7-1）多数部位无缺陷波，偶尔出现心部缺陷波，但缺陷对底波次数影响不大，判为夹渣缺陷。在图示缺陷位置出现中心

部位的缺陷波，伤波反射强烈，纵向移动探头伤波连续，且对底波反射次数影响严重，只有两次底波（图3-7-2）。圆周各方向探伤伤波基本相同。图3-7中a、b、c、d、e是圆周各处探伤时的波形。

### 例三、人字齿轴缩孔残余的探伤

#### 1. 概况

名称：2300冷轧机650齿轮座下人字齿轴 材质：40CrMnMo锻件 表面光洁度 $\nabla_5-\nabla_6$   
状态：锻后退火 探伤仪：JTS-3型、CTS-4B型 探头：2.5MC、1.25MC  $\phi 20$ 直探头  
头 灵敏度：CS-I试块 $\Phi 2/200-\phi 70 \times 225\text{mm}$ Φ2孔反射波高50%。工件尺寸及缺陷位置见图3-8。

#### 2. 超声波探伤

用JTS-3型仪器2.5MC探伤，A段2—3次底波无伤波；B段无底波，只有草状回波，系粗晶反射，偶尔有单个较强反射信号系小块夹渣反射。改用1.25MC探伤，粗晶引起的草状波消失。C段从 $\phi 426\text{mm}$ 中部开始到端头，中心缺陷反射强烈，伤波有二次反射。底波有的部位消失，有的部位只有一次，伤波连续，圆周各处探伤，波形基本类似。探伤时判定为缩孔残余。

用CTS-4B型仪器拍摄波形如下（1.25MC）：

同直径无缺陷部位多次反射良好（图3-9-1），缩孔残余部位底波严重衰减并杂乱（图3-9-2）。a<sub>1</sub>、a<sub>2</sub>、为纵向不同部位的缺陷波形；a<sub>3</sub>是有伤波二次反射的波形；降低灵敏度时，底波下降比伤波快，a<sub>4</sub>—a<sub>5</sub>是降低灵敏度时的波形。

### 例四、42CrMo轴缩孔残余的探伤

#### 1. 概况

名称：轴 材质：42CrMo锻件 毛坯尺寸： $\phi 400\text{mm}$  表面光洁度： $\nabla_6$  热处理状态：调质 探伤仪：CTS-11型 CTS-4B型 探头：1.25MC $\phi 20$ 和2.5MC $\phi 20$ 直探头 灵敏度：CS-I试块  $\Phi 2/200-\phi 70 \times 225\text{mm}$ Φ2孔80%波高。

#### 2. 探伤情况

该轴无缺陷部位多次底波10次以上，缺陷对底波影响大，缺陷处底波只有一次（图3-10-1）探头在a位置时1.25MC波形见a<sub>1</sub>，2.5MC波形见a<sub>2</sub>；探头在b位置时1.25MC波形见b<sub>1</sub>，2.5MC波形见b<sub>2</sub>。在一次底波前沿常看到缺陷的二次反射（见a<sub>2</sub>），降低灵敏度时，伤波下降速度较底波慢（a<sub>3</sub>）。

为了区分缩孔残余的轻重差别，GB1979-80标准中分为三级，其中一级最轻，三级最重。

根据多年对缩孔残余解剖的实践，我们提出如下根据波形划分缩孔残余级别的设想。以下方法适用于直径200—400mm锻件，热处理状态为正火或调质（即不存在晶粒粗大），表面光洁度 $\nabla_5-\nabla_6$ ，探伤灵敏度以工件底面处Φ2孔反射波高80%（或以相应深度的标准试块调正）。缩孔残余划分级别如下（表3-1）：

缩孔处底波次数	缩孔残余级别
无底波或底波一次	3 级
底波2—3次	2 级
底波4次以上	1 级

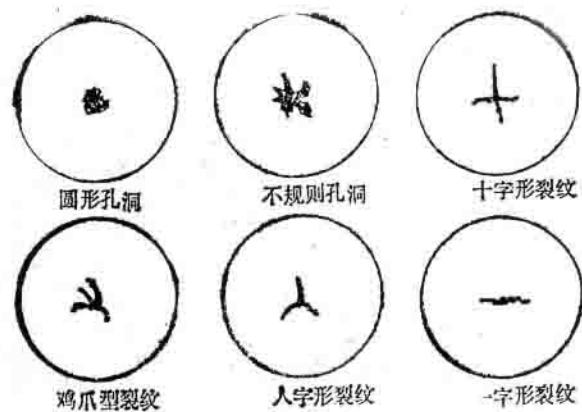


图 3-1 缩孔残余的各种形状

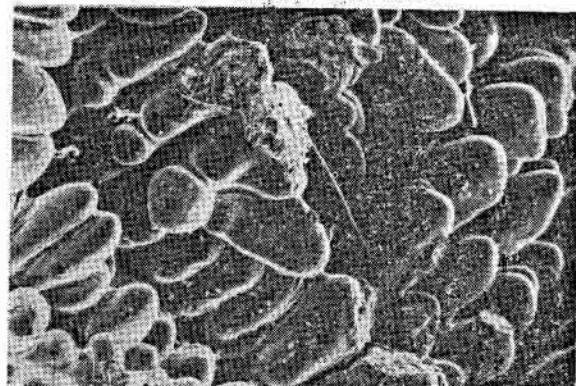


图 3-2 缩孔处的自由表面扫描电镜 36 $\times$

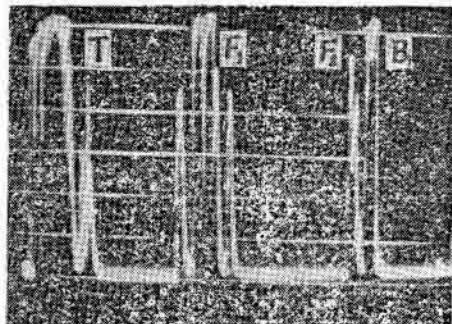


图 3-3

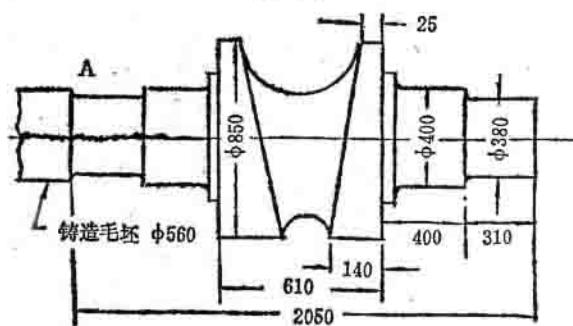


图 3-4 皮尔格轧辊粗车尺寸及缺陷位置

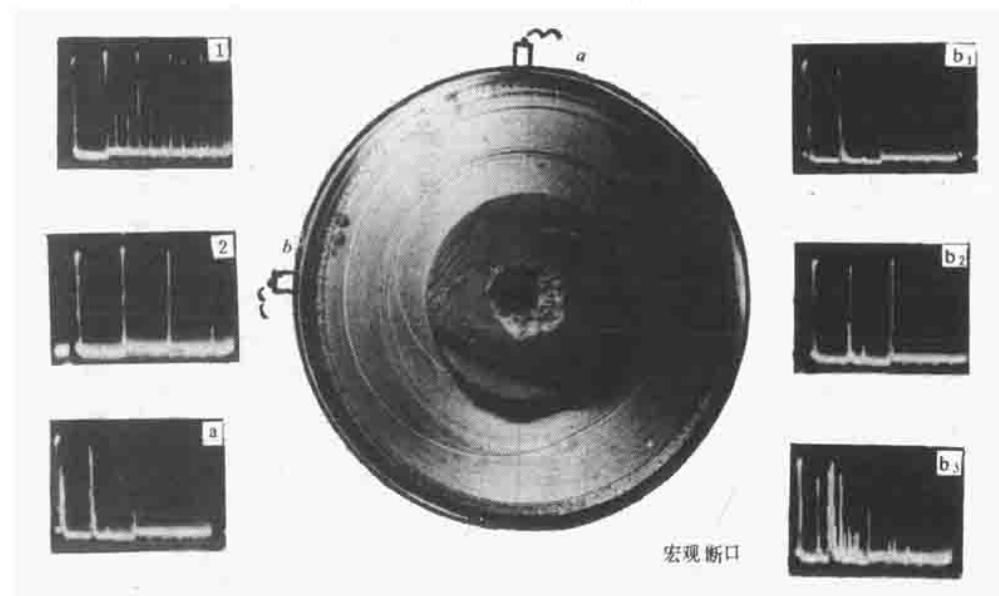


图 3-5 ZG80CrMo轧辊缩孔探伤波形

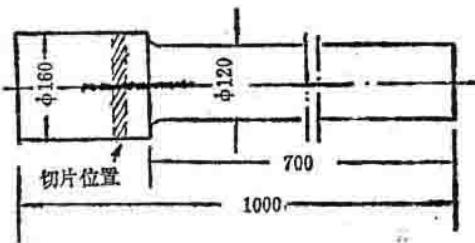


图 3-6 40Cr轴粗加尺寸及缺陷位置

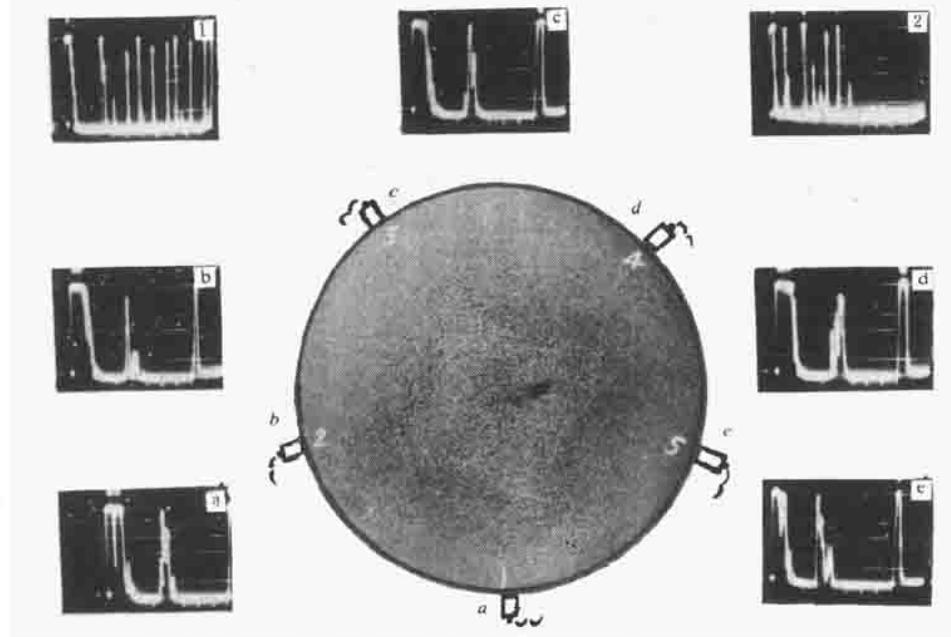


图 3-7 40Cr轴二次缩孔探伤波形

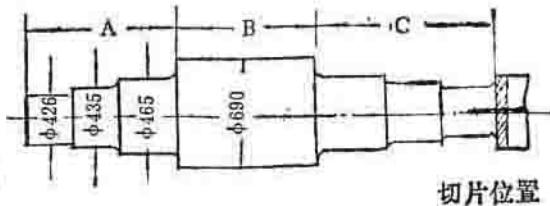


图 3-8 人字齿轴粗车尺寸及缺陷位置

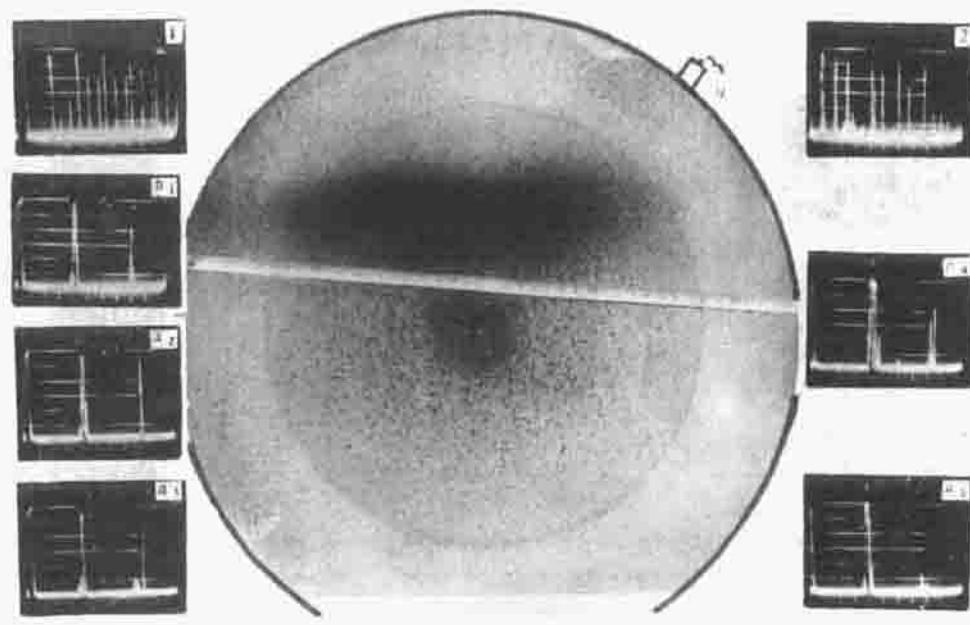


图 3-9 人字齿轴缩孔残余探伤波形

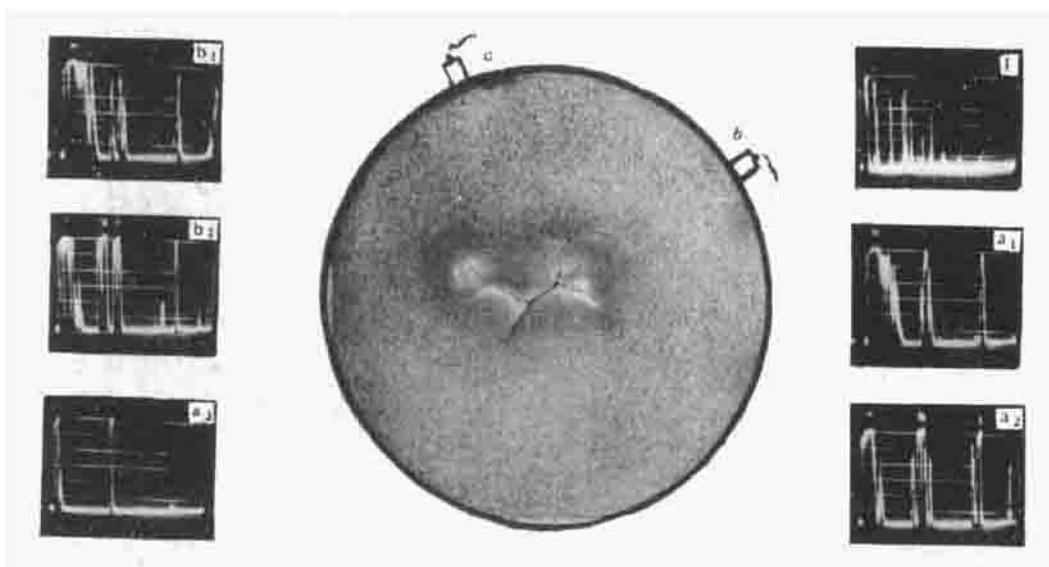


图 3-10 42CrMo轴缩孔残余探伤波形



常州钢管博客  
www.josen.net

访问我们的官方网站了解更多内容

扫描二维码关注